碎石机触发球

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

碎石机触发球

深圳慧康MZESWL—A体外冲击波碎石机故障一进水排水故障例故障现象:按"进水键",不上水。故障排除:按"进水键",不上水,首先检查M水泵是否工作,如果M水泵不工作,检查KC继电器,发现KC继电器不工作,再检查KC1继电器常闭触点接触不好,更换KC1继电器故障排除。故障排除:经常的连续无控放电,通常是因为电极间隙过小,电压升得太高或电容箱寿命已到,如果电容箱触发球表面因氧化碳化而不洁净,可将表面用细砂纸轻轻处理干净,再用无水酒精擦拭并将间隙适当调大,试机故障排除。

故障排除:检查调压器TM上的伺服电机M是否运转,如果伺服电机M运转,检查调压器TM上的炭刷接触是否良好,接触不好进行调整修理。如果伺服电机M不运转,可检查升压控制继电器KC和KC,继电器KC不工作检查KC的常闭触点和继电器KC座接触不良造成。

故障排除:通常是电极间隙过大及升压不足造成,如果电容箱寿命已到,也会有哑炮现象,可通过更换电极升高高压或更换电容箱高压电容解决。故障排除:经常的连续无控放电,通常是因为电极间隙过小,电压升得太高或电容箱寿命已到,如果电容箱触发球表面因氧化碳化而不洁净,可将表面用细砂纸轻轻处理干净,再用无水酒精擦拭干净并将间隙适当调大些。故障排除:经检查"连续触发"键接触良好,观察发现"连续触发"继

碎石机触发球

电器KC触点粘连,将KC与KC对调故障排除,更换KC继电器。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/YFkYSuiShiao3L0.html