

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 爆破管理制度

现场带领的队长组长安全员，要对当班实际消耗的炸药，雷管予以清点，爆破员要认真清点，民爆物品使用消耗三联单，不得漏填，不得徇私。

四民爆物品领用制度领用爆炸物品的五大员，必须是政治可靠责任心强，熟悉爆炸物品性质和爆炸规程，必须持五大员上岗证，严禁无证人员上岗作业。五“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度井下放炮必须执行“一炮三检”，：装药前放炮前和放炮后，瓦斯员检查放炮地点及其前后米范围内的瓦斯情况，当瓦斯浓度达到或超过%时，不得装药放炮，每次检查结果必须填写在瓦斯循环图表牌板记录手册上。井下放炮都必须严格执行“三人连锁放炮制度”，由放炮员瓦斯员和带班长三人连锁，换牌管理，任何一人不在，不得放炮。六掘进工作面放炮停电制度第一条掘进工作面放炮，除严格执行《安全规程》规定放炮制度外，必须严格执行放炮停电制度。第三条掘进工作面每次放炮前，电工切断电源后，由带班长瓦斯员安全员连锁检查确认停电后，无其爆破管理制度不安全隐患后方可放炮。第四条放炮后，由安全员瓦斯员首先进入工作面检查顶板支护瓦斯和二氧化碳浓度，只有放炮无瞎炮残炮，瓦斯二氧化碳浓度符合规定后方可由支护工维护工作面，由带班长安全员确认工作面支护完好后，方可由安全员下令，电工送电，工作人员进入开始作业。第六条掘进工作面放炮停电制度，由各队长负责，安监站通风科现场抽查记录和执行情况，每发现一次未按制度执行的，除严惩所涉及人员外

## 爆破管理制度

连带队长责任。为了加强爆破作业人员的安管理工作，保护职工生命财产和公共的安全，确保安全生产，根据《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》，结合实际情况，特制定本制度：各种爆破作业必须使用符合国家标准和部颁标准的爆破器材；在爆破工程中推广应用爆破新技术新工艺新器材和仪表，必须经主管部门鉴定批准，方可使用；爆破施工中必须执行“一炮三检”的制度，（装药前检查装药后检查爆破后检查）。爆破员要按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业，严格遵守爆破安全规程；爆破前要对爆区周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全环境的不利因素，采取必要的安全防范措施；装炮前检查周围环境是否有明火及其爆破管理制度不安全因素，装炮时必须佩带安全帽，并清退无关人员离开现场。

爆破装药现场不应用明火照明，爆破装药用电灯照明时，在离爆破器材米以外可装2V照明器材，在作业现场或硐室内使用电压不高于V的照明器材；爆破前必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定的地点设安全哨，待施工人员行人和车辆等全部避入安全区内后方可起爆，警报解除后方可放行，炮工的隐蔽场所必须安全可靠，道路必须畅通；所有爆破器材的加工和爆破作业的人员，不应穿戴产生静电的衣物；人工装药应用木质或竹制的炮棍。敷设起爆网络应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施并实行双人作业；爆破后，爆破负责人带领爆破员亲自对爆破作业区进行全面认真地检查，发现哑炮及时清理，因特殊情况不能处理的，须在其附近设警戒人员看守，并设明显标志。爆破结束后，必须将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库；每次爆破后，都要对现场进行检查并填写爆破记录；进行爆破作业时，由爆破负责人统一协调指挥调动有关人员，对违反本制度和公司劳动纪律，不服从管理的人员有权进行处罚。爆破负责人遇到特殊重大情况时要逐级上报，尤其涉及安全危及公司利益的问题隐瞒不报的，要严肃处理。每年度或一个较大的爆破工程结束后，爆破工程技术人员应提交爆破总结；爆破记录和爆破总结，应整理归档。

井下爆破管理制度一井下爆破作业人员的职责放炮队队长为本班井下爆破作业直接负责人，负责安排人员领退爆破用品及火工品，具体负责炮前炮后的洒尘工作及“一炮三检”工作”；负责监督放炮队按规程要求打眼及放炮员的正规操作。本班队长具体负责本队放炮时，人员的站岗和撤岗安排工作及检查炮前炮后洒尘情况；监督“一炮三检”“三人联锁”和处理瞎炮等工作。放炮员严格执行《煤矿安全规程》和上级有关规定；具体负责本班炸药雷管领退存放制作引药定炮连线放炮和处理瞎炮等工作，并随身携带放炮器钥匙。

三放炮管理打眼时打眼前，停止刮板输送机运转，先敲帮问顶，用长把工具，在其上方向下敲帮问顶摘除松动的危帮危矸，补齐缺失卸荷支柱，暂时摘不掉的，必须使用探头棚贴帮柱等措施支护好。打眼前，检查工作面有无瞎炮，如有瞎炮按处理瞎炮措施处理，打眼前应重新用手镐点眼，严禁利用旧眼残眼及人员骑或站在刮板输送机内进行打眼。必须湿式打眼，调整好水量，用水排出煤岩粉，严格按炮眼布置说明书进行打眼，保证打眼的方向角度及深度。定炮工作面定炮必须由专职爆破工进行，定炮前，先敲帮问顶，观察好顶板，处理好各种不安全隐患，按规定检查放炮地点附近m范围内瓦斯，瓦斯浓度小于.0%时，方可定炮。检查炮眼个数质量，

## 爆破管理制度

并用煤岩粉掏勺清除所有炮眼内的煤岩粉，并对放炮地点附近0m范围进行洒水灭尘，炮眼不符合规程规定或眼深小于m时，严禁装药定炮。

放炮爆破工进入放炮地点后，先检查线路导通情况，将母线与放炮器导通端子相接，待指示灯亮后，再将母线与放炮器输出端相接。将放炮器闭锁钥匙插入放炮器后，再将放炮器钥匙插入放炮器，转至充电位置，随发出放炮信号（吹哨），至少再等秒，放炮器指示灯稳定后，蹲坐将放炮器钥匙转回放电位置，起爆电雷管。电雷管起爆后，将母线从放炮器接线柱上摘下24下一页爆破器材与放炮井下爆破材料库的最大储存量超过规程规定的，对责任人罚款00元。

装配引药时（做炮头）时，要符合规程要求，必须使用竹签或木质签扎孔，避开淋水电器设备及导体，在顶板完好的安全地点进行；否则，罚放炮员0元，在工作面做炮头或边做炮头边装药者，给予责任人罚款元。雷管炸药严禁乱扔乱放，否则，每发现一发雷管或一卷炸药对责任人罚款元，对责任单位罚款0元；当班用剩的雷管炸药必须交回井下火药库，否则，对责任单位罚款0元，对责任人各罚款元。炸药雷管严禁私自带升井，否则，由公安机关依法追究刑事责任，并给予当事人所在单位处以元以上罚款。

井下放炮必须使用放炮器放炮，否则，对责任人罚款元；一个工作面严禁使用两台放炮器同时放炮，否则，对责任人罚款元，对责任单位罚款元。

做好的炮头雷管脚线必须短路，装药后的雷管脚线必须短路并悬空，不准同溜子管路电缆等导体相接触；否则，对责任人罚款元，对责任单位罚款元。有瓦斯的工作面必须使用毫秒或瞬发雷管爆破，严禁使用秒延期雷管爆破；否则，对责任人各罚款元，对责任单位罚款0元，造成事故者从重处理。有瓦斯的工作面必须正向装药，正向爆破，严禁反向装药爆破；否则，对责任人各罚款元，对责任单位罚款0元。

井下严禁明火放炮放糊炮放明炮；否则，对责任人各罚款元，对责任单位罚款元，造成事故者从重处理，构成刑事案件者由司法部门依法追究刑事责任。

必须一次装药，一次放炮，严禁一次连好随掐随放；否则，罚放炮员元，对责任单位罚款0元。放炮后，放炮员和班组长必须巡视放炮地点，检查通风瓦斯顶板支护瞎炮残炮等情况，发现问题及时处理；否则，对当班班长和放炮员各罚款元。放炮后，待炮烟吹散警戒人员由班长亲自撤回后，作业人员方可进入工作面；否则，对当班班长和放炮员各罚款元。第六条 牴芾碓庇 < 穀榭獯媿 莆鏗返闹柿渴 浚 宋锺欠衿罾 柜髅潘 欠裾 # 盎 茆汤慰浚幌 郎枋 欠裾嗽 肴 ê 陀行 槐芾咨枋 欠裾盱茫坏缭春驼彰屣欠癩踩 槐 爸

## 爆破管理制度

存放时间不宜超过6个月，相对湿度不超过80%，爆破物品是否受热，受潮和受阳光直射；库房内是否有老鼠进入等痕迹，尤其是雷管更应提防。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/d9jaBaoPoDMxMa.html>