

## 大块煤的处理

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 大块煤的处理

工作面处理大块煤(矸)安全技术措施工作面如发生大块煤卡在刮板机溜槽内，造成堆煤时，首先闭锁刮板机，并将大块煤相邻支架的护帮板打出，观察大块煤周围是否有片帮发生，如有片帮应用采煤机反复牵引剥落将片下的煤块，确认周围环境安全时，方可进入溜槽内作业。大块煤如卡在转载机内，不能顺利通过破碎机时，工作人员应先闭锁刮板机，然后再闭锁转载机，同时通知控制台断开负荷中心，并将端头支架全部拉出护帮板打出，确认周围环境安全时，人员方可进入转载机内处理，如用大锤和单尖镐无法快速处理时，可利用短单体支柱进行处理。

利用单体支柱进行处理时，将单体一头置于大块煤较平整处，另一头应与顶板接触，并保持单体支柱垂直于顶板，慢慢给单体供液，以防单体受力不均飞出伤人。运输机或转载机被大块煤或矸石卡住时，利用上述方法不能有效处理，需放炮处理时，要求严格执行《煤矿安全规程》有关放炮的规定《作业规程》中有关工作面放炮的安全技术措施，且将工作面支架等设备保护好。

处理支架底座与溜槽之间的大块煤时，先把周围架护帮板打出，待工作面煤壁片帮不严重时，人员用大锤将其破碎小块，然后搬到溜槽内。转载溜上有大块煤或大块石头时，必须先停转载溜，把大块煤矸搬出转载溜后进

行破碎，严禁在启动的溜子上直接砸大块。

### 处理大块煤

如有大块煤或大块石头磨皮带时，应先停皮带将搬出后方可开机，并将块煤或大块石头破碎后，清理到皮带上。从工作面拉出的木板铁丝网等杂物要捡出并码放整齐，在拾起木板时应从木板的后方拾起，以防木板顶人。破碎大块煤或大块石头处有电缆时，应先把电缆挂起到不易接触的地点，防止大块挂到电缆和人员碰到或砸到电缆。发现较大煤块时用破碎工具，无法破碎时，可用打眼放炮的方法处理，但在处理过程中，要严格遵守放炮的有关规定和要求。

作业表单作业人员辅助工刮板输送机司机辅助工安全提示准备工作辅助工检查作业环境辅助工处理大块解锁开机辅助工刮板输送机司机刮板输送机司机第--页 刮板运输机机头处理大块煤矸标准作业流程——甜梦文库为大家提供各种日常写作指导，同时提供范文参考。为什么采煤机上方出现大块煤矸时要及时停机处理？答：采煤机上方出现大块煤矸时要及时停机处理，以防止大块煤矸阻塞煤机，损坏滑靴支撑架或造成运输机断链事故。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/XacyDaKuaiHNzMi.html>