

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 碎石机触发球

深圳慧康MZESWL—A体外冲击波碎石机故障—进水排水故障例故障现象：按“进水键”，不上水。故障排除：按“进水键”，不上水，首先检查M水泵是否工作，如果M水泵不工作，检查KC继电器，发现KC继电器不工作，再检查KC1继电器常闭触点接触不好，更换KC1继电器故障排除。故障排除：经常的连续无控放电，通常是因为电极间隙过小，电压升得太高或电容箱寿命已到，如果电容箱触发球表面因氧化碳化而不洁净，可将表面用细砂纸轻轻处理干净，再用无水酒精擦拭并将间隙适当调大，试机故障排除。

故障排除：检查调压器TM上的伺服电机M是否运转，如果伺服电机M运转，检查调压器TM上的炭刷接触是否良好，接触不好进行调整修理。如果伺服电机M不运转，可检查升压控制继电器KC和KC，继电器KC不工作检查KC的常闭触点和继电器KC座接触不良造成。

故障排除：通常是电极间隙过大及升压不足造成，如果电容箱寿命已到，也会有哑炮现象，可通过更换电极升高高压或更换电容箱高压电容解决。故障排除：经常的连续无控放电，通常是因为电极间隙过小，电压升得太高或电容箱寿命已到，如果电容箱触发球表面因氧化碳化而不洁净，可将表面用细砂纸轻轻处理干净，再用无水酒精擦拭干净并将间隙适当调大些。故障排除：经检查“连续触发”键接触良好，观察发现“连续触发”继

电器KC触点粘连，将KC与KC对调故障排除，更换KC继电器。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/YFkYSuiShiao3L0.html>